



Návod na používanie



TRUECOAT 360

TRUEAIRLESS®

3A9217C

SK

Striekacie zariadenia na farbu série Project




Dôležité bezpečnostné pokyny

Pred použitím zariadenia si prečítajte všetky výstrahy a pokyny uvedené v tomto návode a na zariadení vrátane napájacieho kábla. Oboznámte sa s ovládacími prvkami a správnym používaním zariadenia. Tento návod si odložte.



Dôležité lekárske informácie

Prečítajte si kartu s lekárskeým upozornením dodanú s pištoľou. Obsahuje informácie pre lekára týkajúce sa ošetrovania zranenia v dôsledku vstreknutia. Pri obsluhu zariadenia ju majte pri sebe.

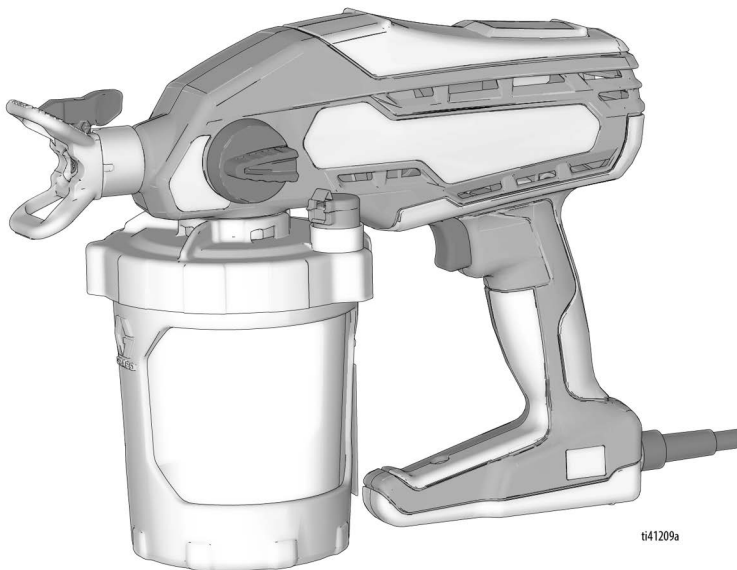

ti41209a



Len pre prenosné postrekové aplikácie architektonických náterov a povrchových úprav na báze vody. Len pre domáce použitie. Nie je schválené pre použitie v prostrediach s nebezpečenstvom výbuchu ani na miestach klasifikovaných ako nebezpečné.

PROVEN QUALITY. LEADING TECHNOLOGY.




Pred striekaním

Pred striekaním

Pozrite si výstrahy ohľadom dôležitých bezpečnostných informácií

Dôležité! Pozorne si prečítajte a dodržiavajte overené a bezpečné postupy.

Modely

Schválenia	Napätie	Model	Názov	Popis	Maximálny pracovný tlak
---	120V	26D523	TrueCoat 360	Single Speed	2000 psi (13.8 MPa ²) 138 bar
		26D524	TrueCoat 360 DSP	Dual Speed Premium	
		26D529	TrueCoat 360 VSP	Variable Speed Premium	
	230V	26D521	TrueCoat 360	Single Speed	
		26D522	TrueCoat 360 DSP	Dual Speed Premium	
		26D528	TrueCoat 360 VSP	Variable Speed Premium	
	230V	26D519	TrueCoat 360	Single Speed	
		26D520	TrueCoat 360 DS	Dual Speed	
		26D527	TrueCoat 360 VSP	Variable Speed Premium	
	230V	26D684	TrueCoat 360	Single Speed	
		26D685	TrueCoat 360 DS	Dual Speed	
		26D686	TrueCoat 360 VSP	Variable Speed Premium	
Schválenia pre 26D519 nájdete uvedené vyššie.	230V	25F147	TrueCoat 360	Single Speed konfigurované pre Švajčiarsko	

Online zdroje

Pozrite si našu webovú stránku:	graco.com/homeowner
Pracovné videá:	graco.com/homeeducationcenter
Návody:	graco.com/homeownersupport
Diely online:	graco.com/homeownerparts



Pracovné videá
<http://graco.com/homeeducationcenter>

Dôležité informácie pre používateľa

Dôležité informácie pre používateľa

Ďakujeme vám za váš nákup!

Gratulujeme! Zakúpili ste si vysoko kvalitné striekacie zariadenie na farby vyrobené spoločnosťou Graco Inc. Konštrukcia tohto striekacieho zariadenia umožňuje najvyšší výkon pri striekaní architektonických farieb a ochranných náterov na báze vody. Tieto dôležité informácie pre používateľa vám pomôžu oboznámiť sa s druhmi materiálov, ktoré sa v tejto striekacej pištoľi môžu používať.

Prečítajte si, prosím, informácie na štítku obalu materiálu, aby ste určili, či ho možno použiť s vaším striekacím zariadením. Požiadajte svojho dodávateľa o kartu bezpečnostných údajov (SDS). Na štítku obalu a v karte bezpečnostných údajov materiálu (SDS) sa uvádza materiál a špecifické bezpečnostné opatrenia týkajúce sa tohto materiálu.

Farby, nátery a čistiace materiály vo všeobecnosti spadajú do niektorej z nasledujúcich **3 základných kategórií**:



NA BÁZE VODY: Na štítku na nádobky sa musí uvádzať, že tento materiál sa dá odstrániť mydlovou vodou. v tejto striekacej pištoľi sa môže používať tento druh materiálu. v tejto striekacej pištoľi sa **NESMÚ** používať agresívne čistiace prostriedky ako napríklad bieliaci prostriedok na báze chlóru.



NA BÁZE OLEJA: Na štítku obalu sa musí uvádzať, že tento materiál je HORĽAVÝ a že sa dá odstrániť buď pomocou lakových benzínov alebo riedidlami. Vaše striekacie zariadenie **NIE JE** kompatibilné s týmto typom materiálu a preto sa **NEMÔŽE** použiť.



HORĽAVÝ: Tento typ materiálu obsahuje horľavé rozpúšťadlá, ako sú xylén, toluén, nafta, MEK, riedidlo na lak, acetón, denaturovaný lieh a terpentín. Na štítku nádoby by malo byť uvedené, že tento materiál je HORĽAVÝ. Tento typ materiálu **NIE JE** kompatibilný s vaším striekacím zariadením a **NEMÔŽE SA** použiť.



VÝSTRAHA

NEBEZPEČENSTVO POŽIARU A VÝBUCHU

Nestriekajte ani nečistite horľavými materiálmi.
Používajte iba materiály na báze vody.

POZNÁMKA

V tejto striekacej pištoľi sa **NESMÚ** používať agresívne čistiace prostriedky ako napríklad bieliaci prostriedok na báze chlóru. Používanie týchto čistiacich prostriedkov môže poškodiť striekacie zariadenie.

Obsah

Pred striekaním	2
Modely	2
Online zdroje	2
Dôležité informácie pre používateľa	3
Obsah	4
Všeobecné bezpečnostné informácie o elektrickom náradí	5
Výstrahy	7
Oboznáňte sa so striekacím zariadením	10
Oboznáňte sa s ovládacími prvkami	11
Inštalácia	12
Postup na uvoľnenie tlaku	12
Plnenie zásobníka	12
Uvedenie do chodu	15
Striekanie	17
Orientácia striekacieho hrotu	17
Kvalita vzoru striekania	18
Uhol striekania	18
Mierenie striekacím zariadením	18
Načasovanie spustenia	18
Obojstranné striekacie hroty	19
Odstránenie striekacieho hrotu	19
Inštalácia striekacieho hrotu	19
Odstránenie usadenín z hrotu	20
Dopĺňanie zásobníka	21
Pozastavenie striekania	21
Čistenie	22
Čistenie striekacieho zariadenia	22
Skladovanie	24
Recyklácia a likvidácia	25
Koniec životnosti výrobku	25
Riešenie problémov	26
Náhradné diely	30
Single Speed, Dual Speed, Dual Speed Premium	30
Zoznam dielov - Single Speed, Dual Speed, Dual Speed Premium	31
Náhradné diely	32
Variable Speed Premium	32
Zoznam dielov - Variable Speed Premium	33
Spoločné diely	34
Zoznam dielov	34
Technické údaje	35
Štandardná záruka spoločnosti Graco	36

Všeobecné bezpečnostné informácie o elektrickom náradí

VÝSTRAHA

Prečítajte si všetky bezpečnostné výstrahy a všetky pokyny.

Nedodržanie výstrah a pokynov môže viesť k zasiahnutiu elektrickým prúdom, vzniku požiaru a/alebo vážnemu zraneniu.

Uchovajte si všetky výstrahy a pokyny kvôli použitiu v budúcnosti.

Pojem „elektrické náradie“ vo výstrahách sa vzťahuje na vaše elektrické náradie napájané zo siete.

Bezpečnosť pracoviska

- **Pracovisko udržiavajte v čistote a dostatočne osvetlené.** Prepchané alebo tmavé prostredia zvyšujú riziko výskytu nehôd.
- **Nepoužívajte elektrické náradie vo výbušnom prostredí, ako napríklad za prítomnosti horľavých kvapalín, plynov alebo prachu.** Elektrické náradie vytvára iskry, ktoré môžu spôsobiť vznietenie prachu alebo výparov.
- **Počas používania elektrického náradia nedovoľte, aby sa k vám približovali deti a okolostojace osoby.** Nepozornosť môže spôsobiť stratu kontroly.

Bezpečnosť elektrických zariadení

- **Zástrčka elektrického náradia musí zodpovedať elektrickej zásuvke. Nikdy žiadnym spôsobom neupravujte zástrčku. Nepoužívajte žiadne adaptérové zástrčky s uzemneným elektrickým náradím.** Neupravené zástrčky a zodpovedajúce elektrické zásuvky znížia riziko zasiahnutia elektrickým prúdom.
- **Vyhýbajte sa kontaktu tela s uzemnenými povrchmi, ako sú potrubia, radiátory, sporáky a chladničky.** Hrozí zvýšené riziko zasiahnutia elektrickým prúdom, ak dôjde k uzemneniu vášho tela.
- **Nevystavujte elektrické náradie pôsobeniu dažďa či vlhkého prostredia.** Voda, ktorá vnikne do elektrického náradia, zvýši riziko zasiahnutia elektrickým prúdom.
- **S napájacím káblom zaobchádzajte šetrne. Nikdy nepoužívajte napájací kábel na prenášanie, ťahanie alebo odpájanie elektrického náradia od elektrickej zásuvky. s napájacím káblom sa nepribližujte k teplu, oleju, ostrým hraním ani pohyblivým častiam.** Poškodené alebo zamotané napájacie káble zvyšujú riziko zasiahnutia elektrickým prúdom.
- **Keď elektrické náradie používate vo vonkajšom prostredí, použite predĺžovací kábel vhodný na používanie vo vonkajšom prostredí.** Použitie kábla vhodného pre vonkajšie prostredie znižuje riziko zasiahnutia elektrickým prúdom.
- **Ak je použitie elektrického náradia vo vlhkom prostredí nevyhnutné, použite prívod napájania s prúdovým chráničom (RCD).** Použitie prúdového chrániča znižuje riziko zasiahnutia elektrickým prúdom.

Bezpečnosť osôb

- **Pri obsluhu elektrického náradia buďte vždy ostražití, dávajte pozor na to, čo robíte a používajte zdravý rozum. Nepoužívajte elektrické náradie, pokiaľ ste unavení alebo pod vplyvom narkotík, alkoholu či liekov.** Chvilka nepozornosti počas používania elektrického náradia môže viesť k vážnemu zraneniu osôb.
- **Používajte osobné ochranné prostriedky. Vždy používajte ochranu zraku.** Ochranné prostriedky, ako sú protiprachová maska, protišmyková ochranná obuv, prilba alebo ochrana sluchu používané do príslušného prostredia, znížia výskyt zranení osôb.
- **Zabráňte neúmyselnému spusteniu. Pred pripojením náradia k zdroju napájania a/alebo batérii, jeho zdvihnutím alebo prenášaním sa uistite, že je hlavný vypínač v polohe vypnutia.** Prenášanie elektrického náradia s prstom na hlavnom vypínači alebo s privedeným napájaním a zapnutým hlavným vypínačom zvyšuje riziko výskytu nehôd.
- **Pred zapnutím elektrického náradia odstráňte akékoľvek nastavovacie kľúče.** Kľúč pripojený k rotujúcej časti elektrického náradia môže viesť k zraneniu osôb.
- **Nesiahajte do vzdialených oblastí ponad elektrické náradie. Vždy majte pevný povrch pod nohami a stojte v stabilnej polohe.** Zaisť sa tým lepšia kontrola nad elektrickým náradím v neočakávaných situáciách.
- **Používajte vhodné oblečenie. Nepoužívajte voľný odev ani šperky. Nepribližujte sa vlasmi, oblečením a rukavicami k pohyblivým častiam.** Voľný odev, šperky alebo dlhé vlasy sa môžu zachytiť do pohyblivých častí.
- **Ak sú zariadenia vybavené možnosťou pripojenia k systému odsávania a zberu prachu, zabezpečte, aby sa pripojili a správne používali.** Používanie systému zberu prachu môže znížiť riziká spojené s pôsobením prachu.

VÝSTRAHA

Používanie elektrického náradia a starostlivosť o elektrické náradie

- **Elektrické náradie nepoužívajte s násilím. Použite správne elektrické náradie pre vašu aplikáciu.** Správne elektrické náradie vykoná požadovanú úlohu lepšie a bezpečnejšie rýchlosťou, pre ktorú bolo skonštruované.
- **Nepoužívajte elektrické náradie, ak sa hlavný vypínač nedá zapnúť a vypnúť.** Akékoľvek elektrické náradie, ktoré sa nedá ovládať pomocou hlavného vypínača, je nebezpečné a musí sa opraviť.
- **Pred vykonávaním akýchkoľvek nastavení, výmenou príslušenstva alebo uskladnením elektrického náradia odpojte zástrčku od zdroja napájania.** Takéto preventívne bezpečnostné opatrenia znižujú riziko náhodného spustenia elektrického náradia.
- **Nečinné elektrické náradie uložte mimo dosahu detí a nedovoľte osobám neoboznámeným s elektrickým náradím ani s týmito pokynmi, aby obsluhovali elektrické náradie.** Elektrické náradie je v rukách nevyškolených osôb nebezpečné.
- **Vykonávajte údržbu elektrického náradia. Skontrolujte výskyt nesprávneho nastavenia alebo zasekávania pohyblivých častí, poškodenie častí a akéhokoľvek iného stavu, ktorý môže ovplyvniť činnosť elektrického náradia. Ak došlo k poškodeniu elektrického náradia, pred ďalším použitím ho nechajte opraviť.** Mnohé nehody vyplývajú z nedostatočnej údržby elektrického náradia.
- **Elektrické náradie, príslušenstvo atď. používajte v súlade s týmito pokynmi, pričom vezmite do úvahy pracovné podmienky a prácu, ktorá sa má vykonať.** Použitie elektrického náradia na úkony odlišné od tých, pre ktoré je určené, by mohlo viesť k vzniku nebezpečnej situácie.

Servis

- **Servis elektrického náradia nechajte vykonať kvalifikovaným opravárom s použitím len identických náhradných dielov.** Týmto sa zaisťuje zachovanie bezpečnosti elektrického náradia.

Výstrahy

Nasledujúce výstrahy platia pre inštaláciu, používanie, uzemňovanie, údržbu a opravu tohto zariadenia. Výkričník vás upozorňuje na všeobecné varovanie a symbol nebezpečenstva na riziká špecifické pre konkrétny postup. Keď nájdete tieto symboly v texte príručky alebo na výstražných štítkoch, prečítajte si tieto varovania. Symboly rizika a varovania špecifické pre produkt, ktoré sa v tejto časti neuvádzajú, sa vyskytujú v celej hlavnej časti tejto príručky všade tam, kde je to použiteľné.


VÝSTRAHA



UZEMNENIE

Toto zariadenie musí byť uzemnené. Uzemnenie v prípade skratu znižuje riziko zásahu elektrickým prúdom tak, že poskytuje únikový vodič pre elektrický prúd. Toto zariadenie obsahuje kábel s uzemňovacím vodičom s príslušnou uzemňovacou zástrčkou. Zástrčka musí byť pripojená do zásuvky, ktorá je správne nainštalovaná a uzemnená v súlade so všetkými miestnymi zákonmi a predpismi.

- Nesprávna inštalácia uzemňovacej zástrčky môže mať za následok riziko zasiahnutia elektrickým prúdom.
- Toto zariadenie používa napätie 120 V alebo 230 V a má uzemnenú zástrčku podobnú zástrčkám zobrazeným na obrázku nižšie.

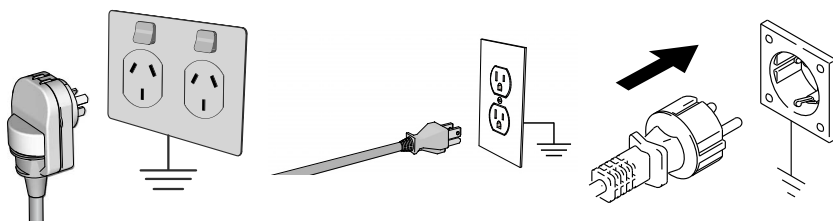

- Výrobok pripájajte iba do zásuvky s rovnakou konfiguráciou ako má zástrčka.
- Neupravujte dodanú zástrčku. Ak nepasuje do zásuvky, nechajte si kvalifikovaným elektrikárom nainštalovať vhodnú zásuvku.
- S týmto zariadením nepoužívajte adaptér 3-na-2.
- Ak je potrebná oprava alebo výmena kábla alebo zástrčky, uzemňujúci vodič nezapájajte do žiadnej napájacej zásuvky.
- Uzemňovací vodič je vodič so zelenou izoláciou so žltými pásmi alebo bez nich.
- Ak úplne nerozumiete pokynom na uzemnenie alebo si nie ste istí, či je zariadenie riadne uzemnené, poraďte sa s kvalifikovaným elektrikárom alebo servisným technikom.

Predlžovacie káble:

- Používajte len predlžovacie káble s tromi vodičmi, ktoré majú uzemnenú zástrčku a uzemnenú zásuvku, do ktorej pasuje zástrčka výrobku.
- Uistite sa, že predlžovací kábel nie je poškodený.
- Ak je potrebný predlžovací kábel, na prenos prúdu pre zariadenie použite minimálne kábel 12 AWG (2,5 mm²). Poddimenzovaný kábel môže spôsobiť pokles sieťového napätia, stratu výkonu a prehrievanie.

VÝSTRAHA



NEBEZPEČENSTVO POŽIARU A VÝBUCHU

Horľavé výpary, ako napríklad výpary z rozpúšťadla a farby, sa môžu na pracovisku vznietiť alebo explodovať. Predchádzanie požiaru a výbuchu:



- Nestriekajte ani nečistite horľavými materiálmi. Používajte iba materiály na báze vody.



- Zariadenie používajte iba v dobre vetraných priestoroch.



- Striekacie zariadenie vytvára iskry. Keď sa horľavé kvapaliny používajú blízko striekacieho zariadenia, uchovávajte ho minimálne 20 stôp (6,1 metra) od výbušných výparov.

- Pracovisko udržiavajte v čistote, t. j. bez rozpúšťadiel, handier a benzínu.

- Uzemnite všetky zariadenia na pracovisku. Pozrite si pokyny ohľadom **uzemnenia**.

- Na pracovisku musí byť funkčný hasiaci prístroj.



NEBEZPEČENSTVO ZASIAHNUTIA ELEKTRICKÝM PRÚDOM

Toto zariadenie musí byť uzemnené. Nesprávne uzemnenie, inštalácia alebo používanie systému môže spôsobiť zasiahnutie elektrickým prúdom.



- Pred servisom zariadenie vypnite a odpojte napájací kábel.

- Zariadenie zapájajte iba do uzemnených elektrických zásuviek.

- Používajte len trojvodičové predlžovacie káble.

- Uistite sa, že uzemňovacie kolíky na napájacom a predlžovacom kábli nie sú narušené.

- Nevystavujte pôsobeniu dažďa. Skladujte v interiéri.

- Na výmenu poškodeného napájacieho kábla používajte len autorizované servisné stredisko.



NEBEZPEČENSTVO VSTREKNUTIA POD KOŽU

Pri vysokotlakovom striekaní môže dôjsť k vstreknutiu toxínov do tela a vážnemu zraneniu, ktoré môže viesť až k amputácii. v prípade, že sa tak stane, **okamžite navštívte lekára**.



- Pištoľou nemierte ani s ňou nestriekajte na ľudí alebo zvieratá.

- Ruky ani iné časti tela nekladajte do prúdu farby vychádzajúceho z pištole. Nepokúšajte sa napríklad zastaviť úniky farby žiadnou časťou tela.



- Vždy používajte chránič striekacieho hrotu. Nestriekajte, ak nemáte správne umiestnený chránič striekacieho hrotu.

- Používajte striekacie hroty od spoločnosti Graco.

- Pri čistení a výmene striekacích hrotov buďte opatrní. v prípade, že sa striekací hrot pri striekaní upcháva, postupujte podľa **Postupu na uvoľnenie tlaku** a vypnutie zariadenia a uvoľnenie tlaku pred odstránením striekacieho hrotu na vyčistenie.

- Zariadenie je aj po vypnutí pod tlakom. Ak je zariadenie bez dozoru, nenechávajte ho zapnuté a pod tlakom. Ak zariadenie ponechávate bez dozoru alebo nepoužívané, rovnako ako pred údržbou, čistením alebo demontážou súčastí, postupujte podľa pokynov v časti **Postup pri uvoľnení tlaku**.






- Skontrolujte jednotlivé diely ohľadom známkov poškodenia. Vymeňte akékoľvek poškodené diely.

- Tento systém dokáže vyvinúť tlak 2000 psi (138 bar, 13.8 MPa). Používajte diely a príslušenstvo od spoločnosti Graco dimenzované na tlak minimálne 13,8 MPa (138 bar, 2000 psi).

- Pred použitím zariadenia skontrolujte, či sú všetky spoje bezpečné.


- Oboznáňte sa, ako zariadenie vypnúť a rýchlo vypustiť tlak. Dôkladne sa oboznáňte s ovládaním zariadenia.

VÝSTRAHA

 	<p>RIZIKO NESPRÁVNEHO POUŽITIA ZARIADENIA Nesprávne použitie môže spôsobiť smrť alebo vážne poranenie.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pri striekaní vždy používajte vhodné ochranné rukavice, ochranné okuliare a respirátor alebo masku. • Zariadenie nepoužívajte, ak sa vo vašej blízkosti nachádzajú deti. Zariadenie vždy uchovávajte mimo dosahu detí. • Nenačahujte sa do dialky a nestojte na nestabilnom podklade. Vždy majte pevný povrch pod nohami a stojte v stabilnej polohe. • Budte ostražití a dávajte pozor na to, čo robíte. • So zariadením nepracujte, ak ste unavení alebo pod vplyvom liekov alebo alkoholu. • Zariadenie nemeňte ani neupravujte. Zmeny alebo úpravy môžu zrušiť platnosť schválení príslušných inštitúcií a vytvorí bezpečnostné riziká. • Skontrolujte, či majú všetky zariadenia dostatočné parametre a či sú schválené pre prostredie, v ktorom ich používate.
	<p>NEBEZPEČENSTVO HLINÍKOVÝCH ČASTÍ POD TLAKOM Ak sa v zariadení použije kvapalina, ktorá nie je v tlakových zariadeniach kompatibilná s hliníkom, môže to spôsobiť silnú chemickú reakciu a prasknutie zariadenia. Nedodržanie tejto výstrahy môže spôsobiť smrť, vážne zranenie alebo poškodenie majetku.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nepoužívajte 1,1,1-trichlóretán, metylénchlorid, iné rozpúšťadlá na základe halogénovaných uhľovodíkov ani kvapaliny, ktoré takéto rozpúšťadlá obsahujú. • Nepoužívajte chlórové bielicidlo. • Mnoho iných kvapalín môže obsahovať chemikálie, ktoré môžu reagovať s hliníkom. Ďalšie informácie získate od predajcu materiálu.
	<p>NEBEZPEČENSTVO TOXICKEJ KVAPALINY ALEBO TOXICKÝCH VÝPAROV Pri zasiahnutí očí alebo pokožky, pri vdýchnutí alebo prehltnutí môžu toxické tekutiny alebo výpary spôsobiť vážne zranenie alebo smrť.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prečítajte si karty bezpečnostných údajov, aby ste sa oboznámili s konkrétnymi rizikami spojenými s používanými kvapalinami. • Nebezpečné kvapaliny uchovávajte v schválených nádobách a likvidujte ich v súlade s príslušnými smernicami.
	<p>OSOBNÉ OCHRANNÉ PROSTRIEDKY Na pracovisku používajte vhodné ochranné prostriedky, ktoré vás budú chrániť pred vážnym úrazom vrátane úrazu očí, straty sluchu, vdýchnutia jedovatých výparov alebo popálenín. Ochranné prostriedky okrem iného zahŕňajú nasledujúce prostriedky:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ochranné okuliare a chrániče sluchu. • Respirátory, ochranné odevy a rukavice podľa odporúčaní výrobcu kvapalín a rozpúšťadiel.

Oboznámte sa so striekacím zariadením

Oboznámte sa so striekacím zariadením





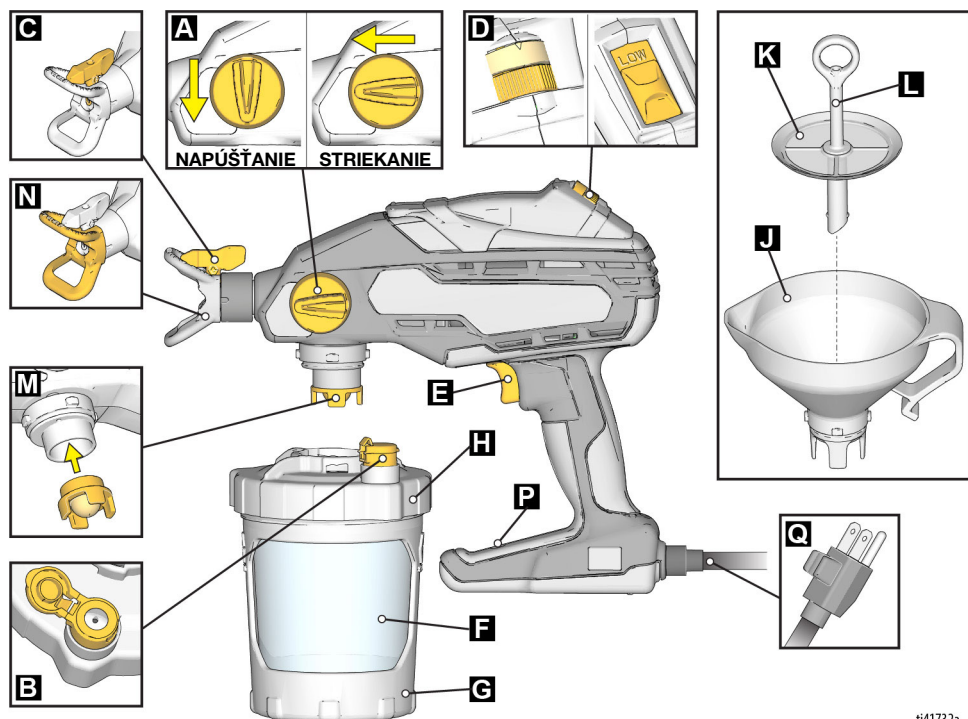


ti41732a

A	Napúšťací gombík
B	VacuValve™
C	Striekací hrot
D	Ovládač rýchlosti (dostupný len na vybraných modeloch)
E	Spúšť
F	FlexLiner™
G	Držiak zásobníka

H	Veko zásobníka
J	Lievik
K	Sitko
L	Vzduchová rúrka sitka
M	Filter čerpadla
N	Chránič striekacieho hrotu
P	Držiak striekacieho hrotu
Q	Napájací kábel

Oboznámte sa s ovládacími prvkami

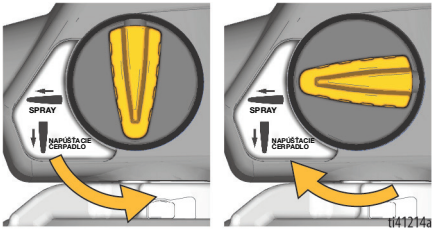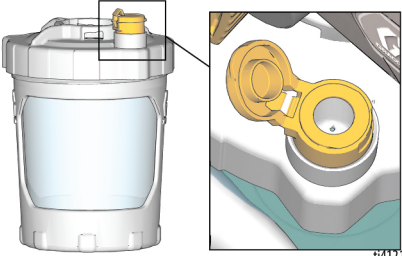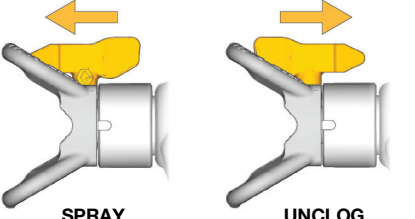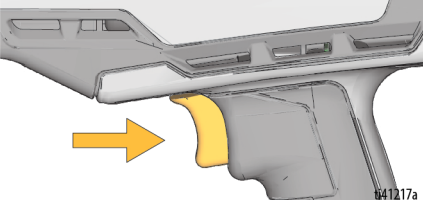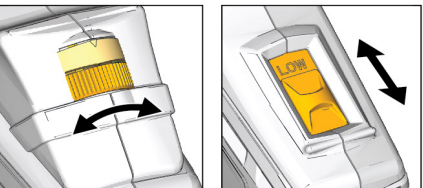 <p>ti41214a</p>	<h3>Napúšťací gombík</h3> <p>Napúšťací gombík usmerňuje kvapalinu buď do zásobníka alebo striekacieho hrotu. Pri napúšťaní sa používa na odvzdušnenie čerpadla. Vaše striekacie zariadenie nebude striekať, pokiaľ sa v čerpadle nachádza vzduch. Otočte gombík napúšťania nadol do polohy napúšťania PRIME, keď napúšťate striekacie zariadenie alebo uvoľňujete tlak systému. Napúšťací gombík otočte dopredu do polohy striekania SPRAY na striekanie kvapaliny.</p>
 <p>ti41215a</p>	<h3>VacuValve</h3> <p>VacuValve sa používa na odvzdušňovanie nádoby FlexLiner. Je to nevyhnutné na napustenie striekacieho zariadenia.</p>
 <p>ti41216a</p>	<h3>Striekací hrot</h3> <p>Striekací hrot je kľúčom k technológii bezvzduchového striekania. Farba pod vysokým tlakom prečerpávaná cez veľmi malý otvor v striekacom hrote vychádza vo forme postreku. Striekací hrot má schopnosť obrátenia toku a rýchleho odstránenia zanesenia.</p>
 <p>ti41217a</p>	<h3>Spúšť</h3> <p>Spúšťou sa ovláda činnosť striekacieho zariadenia.</p>
 <p>ti41218a</p>	<h3>Ovládač rýchlosti</h3> <p>Ovládač rýchlosti* umožňuje spomaliť alebo zrýchliť proces striekania.</p> <p>*Dostupný len na vybraných modeloch</p>

Inštalácia

Postup na uvoľnenie tlaku




Vždy, keď uvidíte tento symbol, vykonajte postup na uvoľnenie tlaku.



Počas používania sa v tejto striekacej pištoli vytvára vnútorný tlak 2000 psi (138 bar; 13.8 MPa). Dodržiavajte tento **Postup na uvoľnenie tlaku** vždy, keď prestanete striekať a pred čistením, kontrolou, údržbou alebo prepravou zariadenia, aby sa zabránilo vážnemu zraneniu.

1. Otočením gombíka napúšťania nadol do polohy napúšťania PRIME uvoľníte tlak.

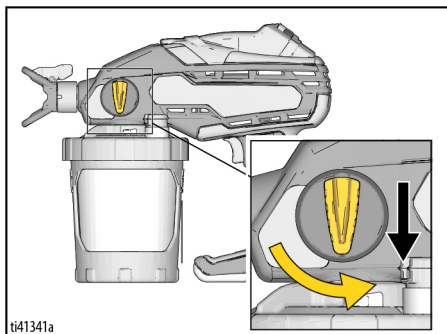

ti41341a

Plnenie zásobníka




Používajte iba materiály na báze vody.

Nepoužívajte materiály, ktoré majú na obale nápis „FLAMMABLE“ (Horľavé). Ďalšie informácie o vašom materiáli nájdete v karte bezpečnostných údajov materiálu, ktorú si vyžiadajte od distribútora alebo predajcu.

Zabezpečte nepretržité dostatočné vetranie oblasti striekania. Zaisťte dostatočný prísun čerstvého vzduchu v celom pracovnom priestore.

1. Vložte jeden zásobník FlexLiner do držiaka zásobníka.


POZNÁMKA: Overte, či sa nevyskytuje poškodenie horného tesniaceho okraja zásobníka FlexLiner, ako je napríklad deformácia alebo záhyb. Ak je poškodený, bude prepúšťať vzduch a stratiť napustenie.

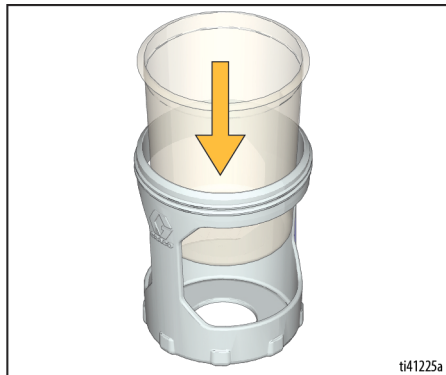


ti41225a

2. Pevne pritiahnite veko zásobníka k držiaku zásobníka na dosiahnutie nepriehľadného utesnenia.

POZNÁMKA: Aby sa zaistilo nepriehľadné utesnenie, tesnenie vnútri veka zásobníka je namazané z výroby. Ak sa mazivo zmyje, naneste tesniace mazivo (súčasť dodávky) na toto tesnenie.

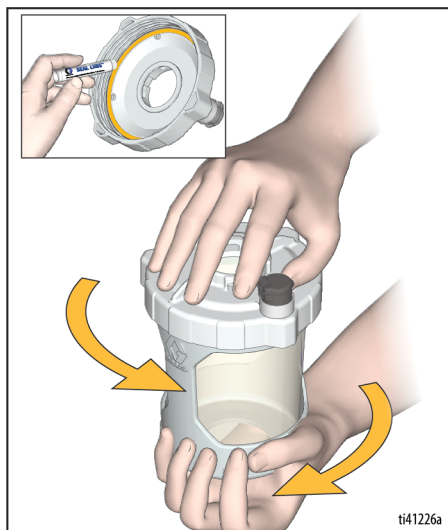


3. Vložte lievik do veka zásobníka a otočením ho uzamknite. Založte sitko do lievika na filtráciu farby počas plnenia zásobníka.

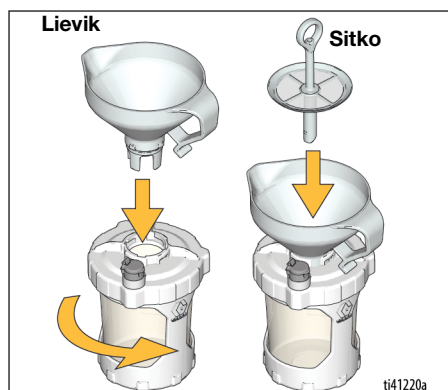

4. Vzduchová rúrka sitka zabráni pretečeniu farby zo zásobníka. Zásobník naplňte nasledovne:

- a. Sledujte lievik (nie zásobník) a pomaly nalievajte farbu do lievika. Keď sa farba prestane vypúšťať nadol, zásobník je plný.

POZNÁMKA: Ak farba prestane vytekať, ale vy uvidíte, že zásobník nie je ešte plný, pomocou paličky zotrite zachytenú nečistotu na hornej časti sitka tak, aby sa obnovilo vypúšťanie farby.

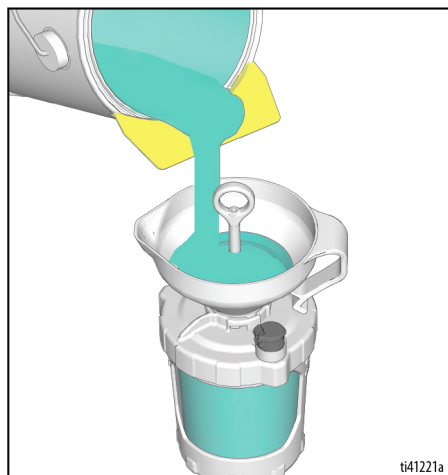


Inštalácia


- b. S lievikom a sitkom aj naďalej pripojeným k zásobníku nalejte nadbytočnú farbu z lievika späť do plechovky s farbou.



- d. Odstráňte lievik a sitko zo zásobníka a zložte ich na okraji plechovky s farbou.

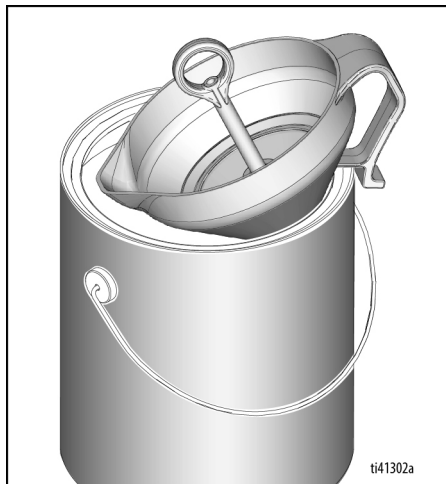


- c. Nadvihnite sitko a pohľadom overte, či vidíte *priečniky* na dne lievika. Ak nie, zásobník je preplnený. Nadbytočnú farbu nalejte späť do plechovky s farbou.

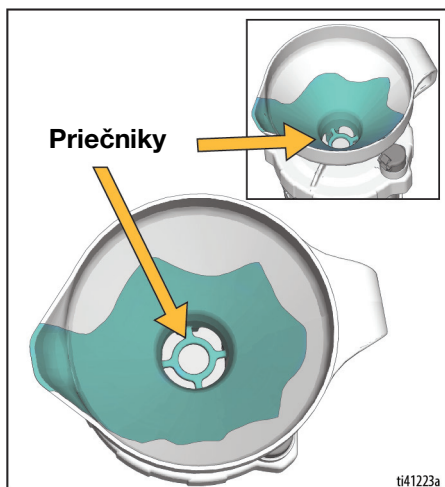


Uvedenie do chodu


1. Zásobník nainštalujte na striekacie zariadenie nasledovne:
 - a. Overtete, či je filter čerpadla nainštalovaný a čistý.

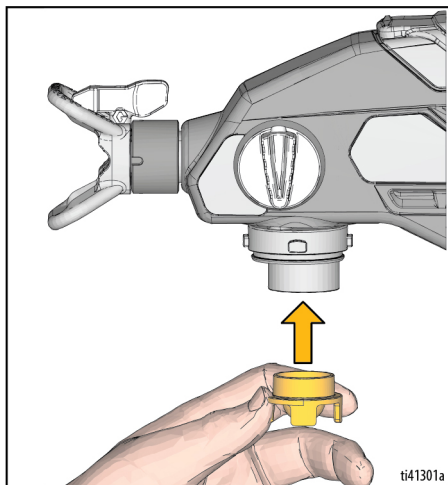


- b. Zarovnajzte ventil VacuValve (na veku zásobníka) s napúšťacím gombíkom (na striekacom zariadení).
- c. Potlačte zostavu zásobníka na striekacie zariadenie a otočením ju zaistite.

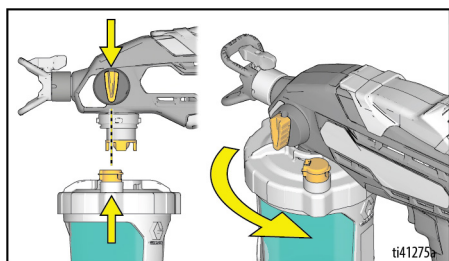

2. Napustite čerpadlo nasledovne:
 - a. Overtete, či napúšťací gombík smeruje nadol do polohy napúšťania PRIME.

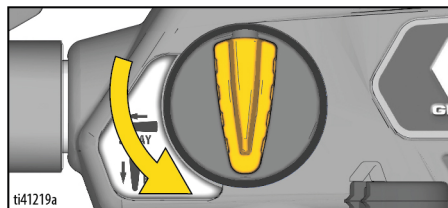


- b. Striekacie zariadenie pripojte k uzemnenému zdroju napájania.

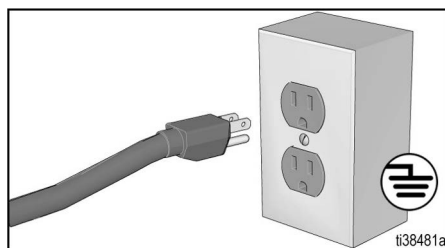


- c. Otvorte uzáver VacuValve a jemne stlačte FlexLiner tak, aby sa už vo VacuValve nevyskytovali žiadne bubliny.

POZNÁMKA: Nakloňte striekacie zariadenie tak, aby bol VacuValve v najvyššom bode a všetok vzduch v FlexLiner sa mohol úplne odstrániť.

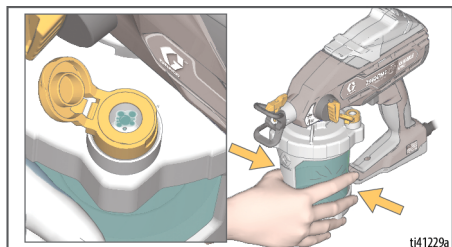


Uvedenie do chodu

- d. Pokračujte v stláčaní FlexLiner pri súčasnom stlačení spúšte na 10 sekúnd.

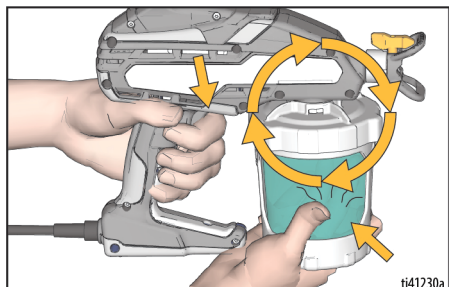


POZNÁMKA: Týmto sa úplne odvzdušní čerpadlo a zásobník. Farba nebude striekať, ale bude opakovane cirkulovať v rámci čerpadla a potom späť do zásobníka.

- e. Keď sa už žiadne bubliny vo VacuValve nevyskytujú, uvoľnite spúšť a zatvorte uzáver VacuValve.

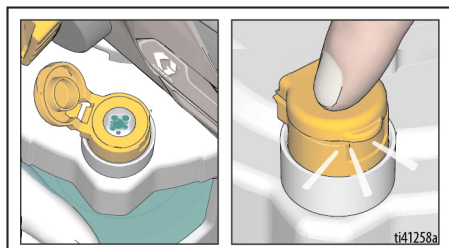

3. Napúšťací gombík otočte dopredu do polohy striekania SPRAY. Overte, či sa striekací hrot nachádza vpredu v polohe striekania SPRAY.

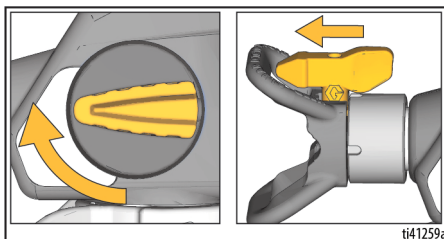

4. Namierte striekacie zariadenie do odpadovej nádoby a stlačte spúšť na 5 sekúnd na vystriekanie skladovacej kvapaliny.

- Aby nedošlo k poškodeniu čerpadla, ak striekacie zariadenie nezačne striekať po 5 sekundách, ZASTAVTE činnosť a zopakujte SPUSTENIE.

Teraz ste pripravení na striekanie!

POZNÁMKA: Ak chcete odstrániť všetok materiál z nádoby FlexLiner s dosiahnutím čo najlepších výsledkov, keď sa minul takmer všetok materiál, jemným stlačením spodnej časti nádoby FlexLiner vytlačte posledný zvyšok materiálu nahor k veku zásobníka.

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE! Motor má vstavanú funkciu na vlastnú ochranu pred nadmerným používaním. Ak sa motor zastaví, znamená to, že sa do činnosti uviedol tepelný vypínač. Motor bude fungovať normálne po vychladnutí na 20 - 30 minút.

Striekanie




Používajte iba materiály na báze vody.

Nepoužívajte materiály, ktoré majú na obale nápis „FLAMMABLE“ (Horľavé). Ďalšie informácie o vašom materiáli nájdete v karte bezpečnostných údajov materiálu, ktorú si vyžiadajte od distribútora alebo predajcu.

Zabezpečte nepretržité dostatočné vetranie oblasti striekania. Zaisťujte dostatočný prísun čerstvého vzduchu v celom pracovnom priestore.

- Ovládač rýchlosti nastavte na najnižšiu možnú hodnotu.

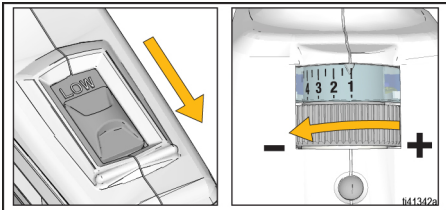

- Namierte na kúsok odpadového kartónu a stlačením spúšte vyskúšajte vzor striekania.
- Ak je to potrebné, pomaly zvyšujte ovládač rýchlosti na nastavenie, ktorým sa dosiahne dobrý vzor striekania.

POZNÁMKA: Aby sa minimalizovalo nadmerné striekanie, vždy striekajte na nastavení najnižšej rýchlosti, ktorá poskytuje dobrý vzor striekania.

- Nastavte vzdialenosť striekacieho zariadenia od povrchu a rýchlosť vašej ruky na dosiahnutie požadovaného pokrytia povrchu.


Orientácia striekacieho hrotu




Aby sa predišlo vážnemu zraneniu spôsobenému podkožným vstreknutím, pri inštalácii alebo odstraňovaní striekacieho hrotu a chrániča hrotu nedávajte ruku pred striekací hrot.

NIE

ÁNO

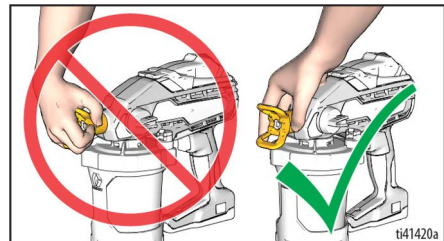


Nastavte chránič striekacieho hrotu na požadovaný vertikálny alebo horizontálny smer striekania.

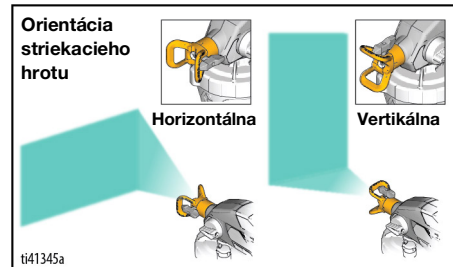

Kvalita vzoru striekania

Dobry vzor striekania je rovnomerne rozmiestneny bez prazdnych ci roztečených oblastí. Nastavte ovládač rýchlosti striekacieho zariadenia (ak je k dispozícii), ručnú rýchlosť a vzdialenosť od steny na získanie dobrého vzoru striekania.

Ak pretrvávajú svetlé okrajové stopy, je možné, že bude potrebné zriediť materiál. Ak je potrebné zriediť materiál, postupujte podľa odporúčaní výrobcu.

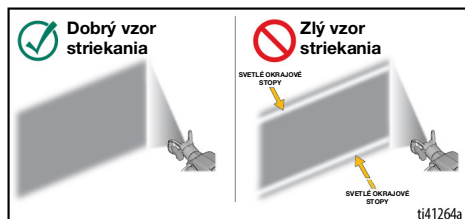

Uhol striekania


Predtým, ako začnete striekať povrch, vyskúšajte si tieto základné techniky na kúsku kartónu.

- Striekacie zariadenie držte vo vzdialenosti 25 - 30 cm od povrchu a mierte priamo na povrch. Naklonením striekacej pištole sa vytvorí nerovnomerný náter.




- Ohnutím zápästia udržiavajte striekacie zariadenie namierené priamo dopredu. Naklonením striekacej pištole do strán sa vytvorí nerovnomerný náter.

POZNÁMKA: Výsledok závisí od toho, ako rýchlo pohybujete striekacím zariadením. Ak materiál pulzuje, striekacím zariadením pohybujete príliš rýchlo. Ak materiál kvapká, striekacím zariadením pohybujete príliš pomaly. Pozrite časť **Riešenie problémov**, strana 26.

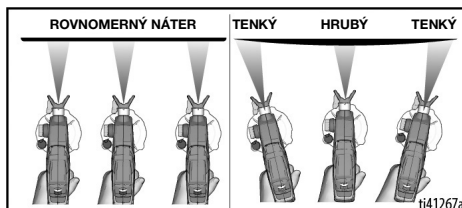


Mierenie striekacím zariadením

Striekacie zariadenie namierte na spodný okraj predošlého ťahu tak, aby každý ťah bol na 50 % prekrytý nasledujúcim.

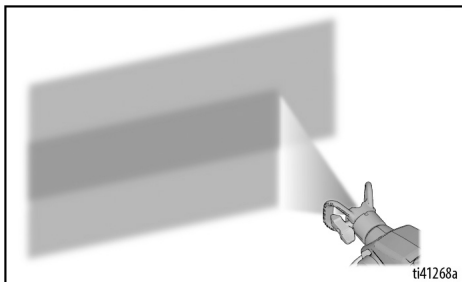

Načasovanie spustenia

Spúšť stlačte až potom, ako začnete ťah. Na konci ťahu uvoľníte spúšť. Striekacie zariadenie musí byť počas stlačenia spúšte v pohybe.

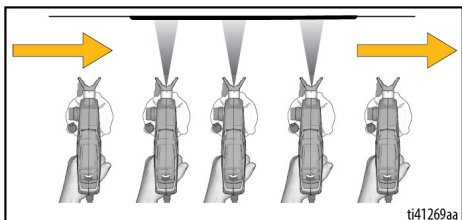

Obojstranné striekacie hroty

Vaše striekacie zariadenie sa dodáva so širokými a úzkymi obojstrannými striekacími hrotni.


- *Modré* striekacie hroty slúžia na striekanie *farby* a mali by sa používať s modrým filtrom čerpadla.
- *Zelené* striekacie hroty slúžia na striekanie *moridla* a mali by sa používať so zeleným filtrom čerpadla (zelené hroty a filtre nie sú súčasťou všetkých modelov).

Odstránenie striekacieho hrotu



Aby sa predišlo vážnemu zraneniu spôsobenému podkožným vstreknutím, pri inštalácii alebo odstraňovaní striekacieho hrotu a chrániča hrotu nedávajte ruku pred striekací hrot.

1. Otočením gombíka napúšťania nadol do polohy napúšťania PRIME uvoľníte tlak systému.
2. Otočte striekací hrot o 90 stupňov.
3. Potiahnite striekací hrot priamo z chrániča striekacieho hrotu.

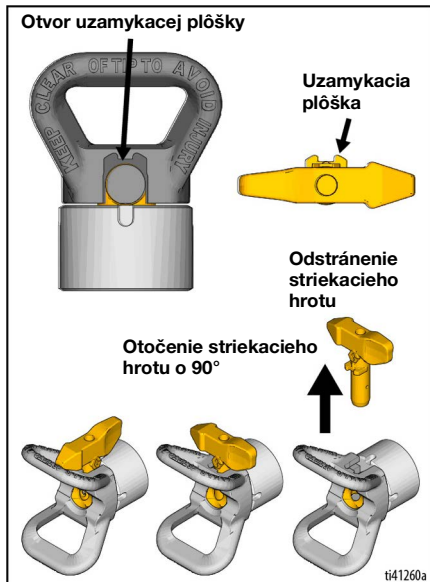

Inštalácia striekacieho hrotu

1. Zarovnajete uzamykaciu plôšku striekacieho hrotu s otvorom uzamykacej plôšky v chrániči striekacieho hrotu.
2. Striekací hrot úplne zatlačíte do chrániča hrotu.
3. Otočte striekací hrot do polohy striekania SPRAY.

POZNÁMKA: Uistite sa, že je uzamykacia plôška striekacieho hrotu úplne zatlačená do otvoru v chrániči striekacieho hrotu. Striekací hrot by sa nemal dať odstrániť z chrániča striekacieho hrotu, keď je v polohe striekania SPRAY alebo odstránenia upchatia UNCLOG.

POZNÁMKA

Chránič striekacieho hrotu je trvalo pripojený k striekaciemu zariadeniu. Odstránenie povedie k zničeniu striekacieho zariadenia.




Odstránenie usadenín z hrotu




Aby sa predišlo vážnemu zraneniu spôsobenému podkožným vstreknutím, pri inštalácii alebo odstraňovaní striekacieho hrotu a chrániča hrotu nedávajte ruku pred striekací hrot.

Toto striekacie zariadenie je skonštruované s obojstranným striekacím hrotom, ktorý ľahko a rýchlo odstraňuje častice bez rozoberania striekacieho zariadenia v prípade, že nečistoty upchajú striekací hrot.


1. Otočením gombíka napúšťania nadol do polohy napúšťania PRIME uvoľníte tlak systému.
2. Otočte striekací hrot späť do polohy odstránenia upchatia UNCLOG.

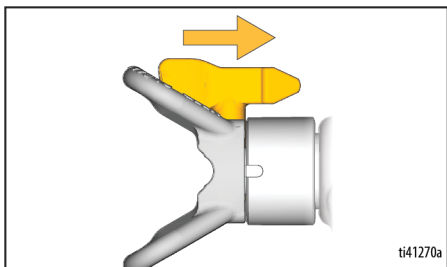

3. Ovládač rýchlosti nastavte na najvyššiu možnú hodnotu.

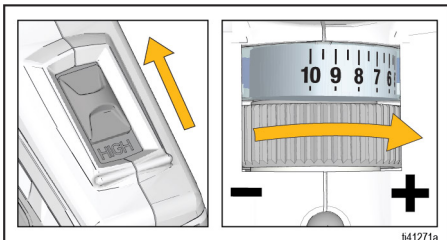

4. Striekacie zariadenie namierte do odpadovej nádoby, napúšťací gombík otočte dopredu do polohy striekania SPRAY. Stlačením spúšte na 5 sekúnd odstránite upchatie.

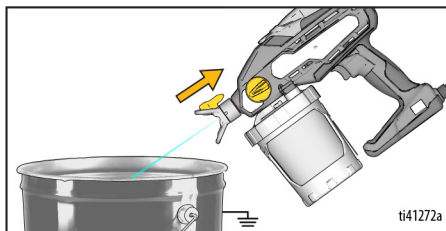


POZNÁMKA: Ak je striekací hrot aj naďalej upchatý, je možné, že bude potrebné zopakovať kroky 1 - 4 alebo vymeniť striekací hrot za náhradný.


5. Napúšťací gombík otočte nadol do polohy napúšťania PRIME. Striekací hrot otočte späť do polohy striekania SPRAY. Napúšťací gombík otočte dopredu do polohy striekania SPRAY a obnovte striekanie.

Dopĺňanie zásobníka

1. Otočením gombíka napúšťania nadol do polohy napúšťania PRIME uvoľníte tlak systému.
2. Odstráňte zostavu zásobníka zo striekacieho zariadenia. Odstráňte filter čerpadla a odstráňte nečistoty z filtračného sitka.

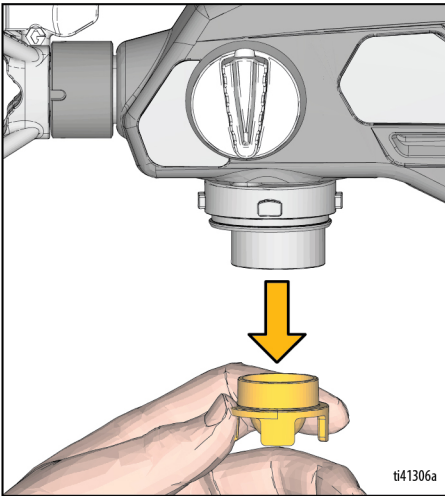

3. Znova nainštalujte filter čerpadla do čerpadla. Položte striekacie zariadenie na handru.

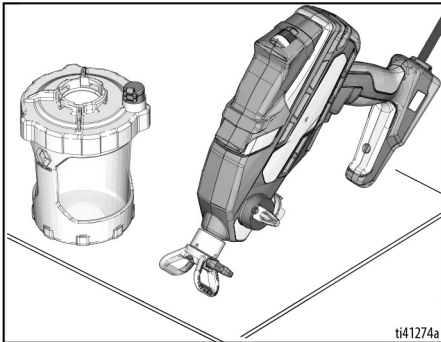


4. Znova naplňte zásobník podľa časti **Plnenie zásobníka**, strana 12, kroky 3 a 4. Potom postupujte podľa pokynov v časti **Uvedenie do chodu**, strana 15, na ďalšie pokračovanie.

Pozastavenie striekania

Farba schne rýchlo a spôsobuje upchatie v striekacom zariadení. Postupujte podľa týchto krokov vždy, keď pozastavíte striekanie na 5 minút až 2 hodiny.

1. Otočením gombíka napúšťania nadol do polohy napúšťania PRIME uvoľníte tlak systému.
2. Odpojte napájací kábel.
3. Otočte striekací hrot o 90 stupňov na utesnenie ústia tak, aby nezaschlo.

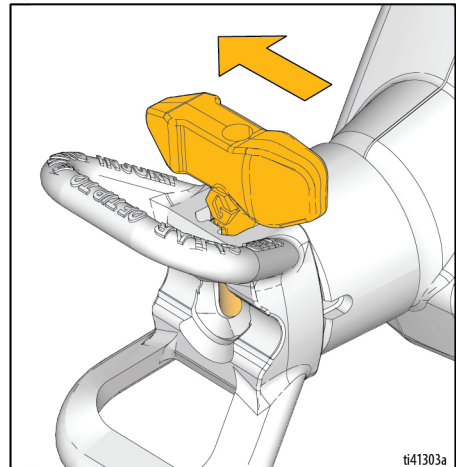

4. Zabezpečte, aby bolo striekacie zariadenie úplne utesnené. Zabezpečte, aby bol VacuValve uzatvorený a zásobník pripojený k striekaciemu zariadeniu a úplne odvzdušnený.

Čistenie



Používajte iba materiály na báze vody.

Nepoužívajte materiály, ktoré majú na obale nápis „FLAMMABLE“ (Horľavé). Ďalšie informácie o vašom materiáli nájdete v karte bezpečnostných údajov materiálu, ktorú si vyžiadajte od distribútora alebo predajcu.

Čistenie vykonávajte v dostatočne vetranom priestore. Zaisťte dostatočný prísun čerstvého vzduchu v celom pracovnom priestore.


Aby nedošlo k vážnemu zraneniu alebo poškodeniu zariadenia, nevystavujte elektroniku striekacej pištole pôsobeniu čistiacich kvapalín. Pri čistení držte striekacie zariadenie **minimálne 25 cm** nad okrajom nádoby.




Čistenie striekacieho zariadenia

Čistenie striekacej pištole správnym spôsobom a po každom striekaní je maximálne dôležité! Správna starostlivosť a údržba zaisťujú dlhodobú bezporuchovú prevádzku vašej pištole na striekanie farby.

1. Otočením gombíka napúšťania nadol do polohy napúšťania PRIME uvoľníte tlak systému.
2. Odstráňte zostavu zásobníka zo striekacieho zariadenia a odstráňte filter čerpadla. Položte striekacie zariadenie na handru.

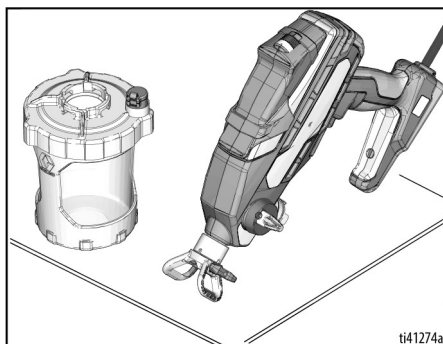


3. Odstráňte veko zásobníka a nalejte nadbytočnú farbu späť do plechovky s farbou. Vyčistite všetky časti teplou vodou.

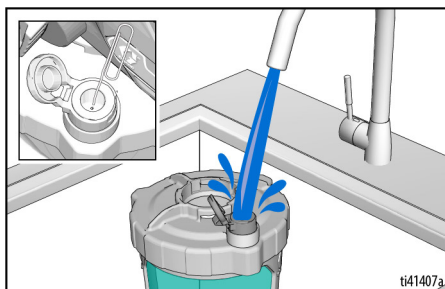


POZNÁMKA: Nezapadnite vyčistiť vnútro zásobníka VacuValve. Ak dôjde k upchatiu odvodu vzduchu otvoru ventilu VacuValve, pomocou kancelárskej sponky vyčistíte otvor.

4. Aby mohla cirkulovať čistiaca kvapalina, naplňte čistú zostavu zásobníka do polovice vodou a znova ju pripojte k striekaciemu zariadeniu.
 - a. Overte, či napúšťací gombík smeruje nadol do polohy napúšťania PRIME.
 - b. Ovládač rýchlosti nastavte na najvyššiu možnú hodnotu.

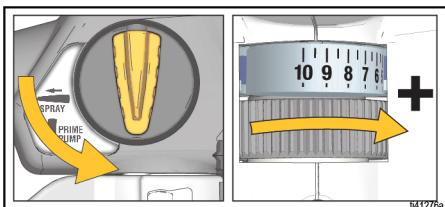


- c. Otočte striekacie zariadenie hore nohami a spustite ho na 15 sekúnd.

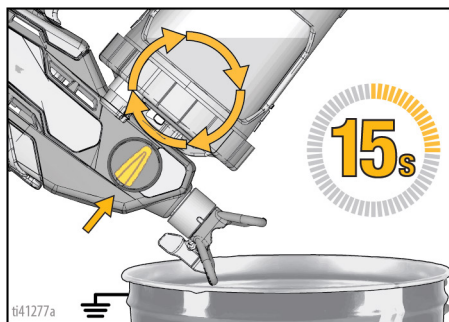


5. Aby mohla striekať čistiaca kvapalina, znova naplňte zostavu zásobníka do polovice vodou a znova ju pripojte k striekaciemu zariadeniu.
 - a. Otočte gombík napúšťania dopredu do polohy striekania SPRAY a striekací hrot do polohy odstránenia upchatia UNCLOG.

- b. Otočte striekacie zariadenie hore nohami a spustite ho do odpadovej nádoby na 15 sekúnd.

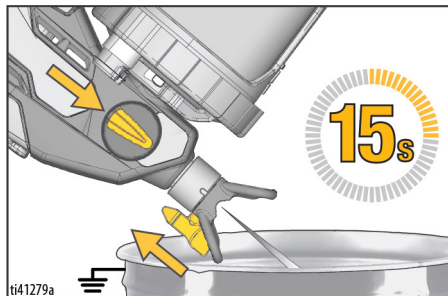

- c. Otočte striekací hrot do polohy striekania SPRAY a spustite ho do odpadovej nádoby na 15 sekúnd.

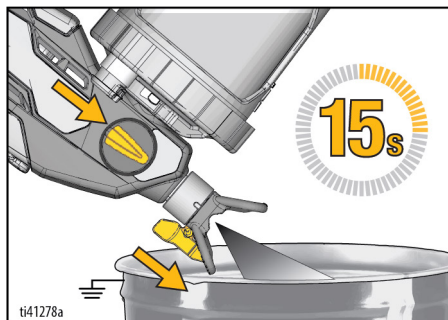

6. Podľa potreby opakujte kroky čistenia dovtedy, kým nebude striekacie zariadenie čisté.
7. Napúšťací gombík otočte nadol do polohy napúšťania PRIME.
8. Odpojte napájací kábel.
9. Odstráňte striekací hrot a chránič striekacieho hrotu.
10. Vyčistite striekací hrot, chránič striekacieho hrotu a filter čerpadla teplou vodou a starou zubnou kefkou. Znova nainštalujte striekací hrot a filter čerpadla.


Skladovanie

POZNÁMKA


Pokiaľ sa striekacie zariadenie pred uskladnením neošetří pomocou ochranného prostriedku Pump Armor™, pri ďalšom striekaní sa môžu vyskytnúť prevádzkové problémy. Striekacie zariadenie vždy po čistení naplňte ochranným prostriedkom Pump Armor. **Zvyšky vody v striekacom zariadení môžu spôsobiť koróziu a poškodenie čerpadla.**

Kvapalina Pump Armor chráni striekacie zariadenie počas uskladnenia. Pomáha chrániť striekacie zariadenie proti problémom so spúšťaním pri ďalšom použití.


- Striekacie zariadenie neskladujte naplnené vodou.
 - Dbajte na to, aby nedošlo k zamrznutiu vody v striekacom zariadení.
 - Striekacie zariadenie neskladujte pod tlakom.
 - Striekacie zariadenie skladujte vo vnútornom prostredí na chladnom a suchom mieste.
 - Striekacie zariadenie nikdy neskladujte s materiálom v striekacom zariadení či zásobníku.
1. Vyčistite striekacie zariadenie a zostavu nádoby. Pozrite si časť **Čistenie**, strana 22.
 2. Napúšťací gombík otočte nadol do polohy napúšťania PRIME.

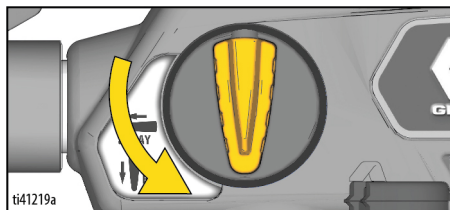

3. Odstráňte zostavu zásobníka zo striekacieho zariadenia a odstráňte filter čerpadla z čerpadla.
4. Otočte gombík napúšťania dopredu do polohy striekania SPRAY a striekací hrot do polohy odstránenia upchatia UNCLOG.

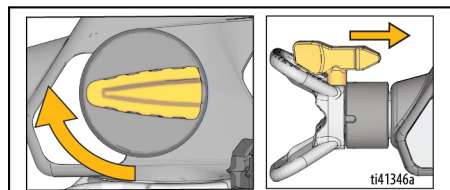


5. Pri striekacom zariadení hore nohami nalejte približne 60 ml kvapaliny Pump Armor do otvoru čerpadla.

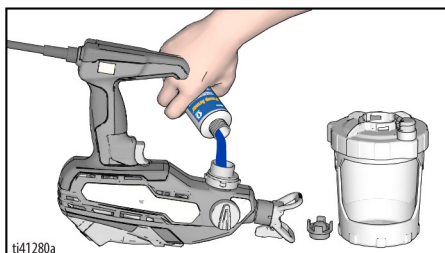

6. Nainštalujte čistý filter čerpadla do čerpadla.
7. Podržte striekacie zariadenie hore nohami a pripojte zostavu zásobníka k striekaciemu zariadeniu.
8. Pri ponechaní striekacieho zariadenia hore nohami nad odpadovou nádobou stlačte spúšť tak, aby najprv vyšla kvapalina zo striekacieho hrotu a potom ihneď uvoľníte spúšť (približne na 1 sekundu).

POZNÁMKA: Nevystriekajte všetku kvapalinu. Teraz je čerpadlo naplnené kvapalinou Pump Armor na uskladnenie.

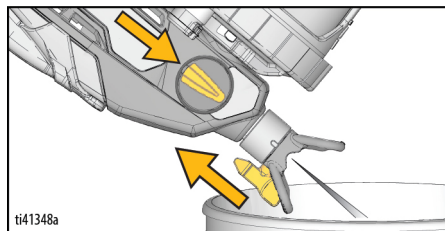

9. Otočte ventil napúšťania do polohy napúšťania PRIME na uvoľnenie tlaku systému a ihneď späť do polohy striekania SPRAY na uskladnenie. Odpojte napájací kábel.
10. Založte späť detský poistný uzáver na fľašu s prostriedkom Pump Armor a bezpečne ho pritiahnite na ďalšie použitie.

Recyklácia a likvidácia

Koniec životnosti výrobku

Na konci užitočnej životnosti výrobku ho rozoberte a recyklujte zodpovedným spôsobom.

- Otočením gombíka napúšťania nadol do polohy napúšťania PRIME uvoľníte tlak systému.
- Kvapaliny vypúšťajte a likvidujte podľa platných predpisov. Vychádzajte z Karty bezpečnostných údajov výrobcu.

- Odstráňte motory, batérie, obvody dosky, LCD displeje (displeje z kvapalných kryštálov) a ostatné elektronické komponenty. Recykláciu vykonajte v súlade s platnými predpismi.
- Elektronické komponenty nelikvidujte spolu s komunálnym či priemyselným odpadom.



- Opatrovaný výrobok odnesť do recyklačného strediska.

Čas skladovania Bez obmedzenia, pokiaľ sa budú časti/komponenty vymieňať v súlade s plánom údržby počas skladovania a budú sa dodržiavať postupy na uskladnenie špecifikované v príručke.

Životnosť Životnosť sa odlišuje v závislosti od používania, striekaných materiálov, spôsobov uskladnenia a údržby. Minimálna životnosť je 25 rokov.

Likvidácia na konci životnosti Ak je pištoľ v stave, v ktorom ju viac nie je možné používať, pištoľ je potrebné vyradiť z prevádzky a demontovať. Jednotlivé časti je potrebné vytriediť podľa materiálu a riadne zlikvidovať. Základné konštrukčné materiály nájdete v časti Konštrukčné materiály. Elektronické súčasti vyhovujú požiadavkám smernice RoHS a je potrebné ich riadne zlikvidovať.

Kód dátumu/sériový kód Graco	Mesiac (prvý znak)	Rok (2. a 3. znak)	Rad (4. znak)	Číslo dielu (5. až 10. znak)	Rad (11. až 16. znak)
Vzorový kód dátumu: A16A	A = január	16 = 2016	A = sériové kontrolné číslo		
Vzorový sériový kód: L16A232749000102	L = december	16 = 2016	A = sériové kontrolné číslo	6-miestne alfanumerické číslo dielu	6-miestne poradové sériové číslo

Riešenie problémov



Predtým, než zariadenie prinesiete do autorizovaného servisného strediska, skontrolujte všetky položky v tejto tabuľke na riešenie problémov.







Diagnostika striekacieho zariadenia

Problém	Príčina	Riešenie
Striekacie zariadenie síce vydáva zvuk, ale po stlačení spúšte nedochádza k striekaniu žiadneho materiálu.	Striekací hrot je upchatý	Pozrite si časť Odstránenie usadenín z hrotu , strana 20.
	Striekacie zariadenie nie je napustené	Zopakovaním postupu v časti Spustenie zabezpečte, aby sa úplne odvzdušnil zásobník FlexLiner. Pozrite si časť Uvedenie do chodu , strana 15.
		Overte, či je veko zásobníka nepriedušné. Nedostatočne pritiahnuté veko zásobníka umožní nasávanie vzduchu do zásobníka FlexLiner a spôsobí stratu napustenia. Pridajte tesniace mazivo (súčasť dodávky) na veko zásobníka na zaistenie nepriedušného utesnenia.
		Ak striekacie zariadenie strieka, keď je hore nohami a nie vo vzpriamenej polohe, pravdepodobne ešte stále do zásobníka preniká vzduch. Pokúste sa vymeniť FlexLiner a VacuValve (oba tieto náhradné diely sú súčasťou dodávky striekacieho zariadenia).
		Uistite sa, že sa v držiaku zásobníka nachádza len jeden zásobník FlexLiner.
		Zabezpečte, aby nedošlo k žiadnemu poškodeniu ani výskytu znečistenia na hornom tesniacom okraji FlexLiner ani tesnenia veka zásobníka.
		Zabezpečte, aby bol všetok vzduch odstránený z FlexLiner a aby bol uzáver VacuValve správne uzatvorený.
		Zabezpečte, aby bola zostava zásobníka správne nainštalovaná na striekacom zariadení.
		Vyčistite striekacie zariadenie. Pozrite si časť Čistenie , strana 22.
	Filter čerpadla je upchatý.	Odstráňte filter čerpadla z čerpadla. Vyčistite obe strany filtra čerpadla. Pokiaľ je filter čerpadla odstránený, skontrolujte a zabezpečte, aby nebola vnútri prívodu čerpadla nahromadená žiadna zaschnutá farba.
Napúšťací gombík je v polohe napúšťania PRIME.	Napúšťací gombík otočte dopredu do polohy striekania SPRAY.	
Striekací hrot nie je v polohe striekania SPRAY	Otočte striekací hrot do polohy striekania SPRAY.	
Žiadny alebo takmer žiadny materiál vo FlexLiner	Doplňte FlexLiner. Pozrite si časť Plnenie zásobníka , strana 12.	

Problém	Príčina	Riešenie
Po stlačení spúšte striekacie zariadenie nevydáva žiadny zvuk	Napájanie	Zabezpečte, aby bolo striekacie zariadenie pripojené k uzemnenému a funkčnému zdroju napájania.
	Motor sa prehrieva	Počkajte 20 - 30 minút, kým motor nevychladne.
	Zlyhanie elektronického ovládania	Vymeňte elektronické ovládanie.
Výsledok striekania nie je uspokojivý	Striekací hrot je čiastočne upchatý	Pozrite si časť Odstránenie usadenín z hrotu , strana 20.
	Striekací hrot nie je v správnej polohe	Pozrite si časť Inštalácia striekacieho hrotu , strana 19.
	Používa sa nesprávny striekací hrot pre danú aplikáciu materiálu	Nainštalujte striekací hrot s inou veľkosťou. Pozrite si časť Obojstranné striekacie hroty , strana 19.
	Striekací hrot je opotrebovaný alebo poškodený	Vymeňte striekací hrot.
	Striekací materiál je zavzdušnený a plný bublín	Nechajte materiál usadiť alebo použite iný materiál.
Striekací materiál je príliš studený	Materiál zahrejte.	
Farba uniká zo striekacieho zariadenia	Čerpadlo dosiahlo svoju maximálnu životnosť	Vymeňte čerpadlo.
Farba uniká zo závitov nádoby	Nádoba nie je správne nainštalovaná	Overte, či je veko zásobníka nepriedušné. Nedo- statočne pritiahnuté veko zásobníka umožní nasá- vanie vzduchu do zásobníka FlexLiner a spôsobí stratu napustenia. Pridajte tesniace mazivo (súčasť dodávky) na veko zásobníka na zaistenie nepriedušného utesnenia.
		Uistite sa, že sa v držiaku zásobníka nachádza len jeden zásobník FlexLiner.
		Zabezpečte, aby nedošlo k žiadnemu poškodeniu ani výskytu znečistenia na hornom tesniacom okraji FlexLiner ani tesnenia veka zásobníka.
		Uistite sa, že je veko zásobníka správne priskrut- kované k držiaku zásobníka. Po pritiahnutí nesmú byť viditeľné žiadne závit.
		Dbajte na to, aby nedochádzalo k ohýbaniu či stlá- čaniu držiaka zásobníka počas odvzdušňovania zásobníka FlexLiner.
		Dbajte na to, aby nedochádzalo k stláčaniu zásob- níka FlexLiner počas odvzdušňovania zásobníka FlexLiner.
		Vymeňte zásobník FlexLiner.

Diagnostika vzoru striekania


Problém	Príčina	Riešenie
Striekaný vzor pulzuje: 	Operátor pri striekaní vykonáva príliš rýchly pohyb	Znížte rýchlosť pohybu.
	Striekač hrot je upchatý	Pozrite si časť Odstránenie usadenín z hrotu , strana 20.
	Materiál sa ťažko rozprašuje	Na modeloch s ovládačom rýchlosti zvyšujte rýchlosť dovtedy, kým sa nedosiahne požadovaný vzor. Pozrite si časť Striekanie , strana 17.
	Striekač je príliš ďaleko od cieľového povrchu.	Striekač držte ďalej od povrchu. Pozrite si časť Striekanie , strana 17.
	Používa sa nesprávny striekač hrot pre danú aplikáciu materiálu	Nainštalujte striekač hrot s inou veľkosťou. Pozrite si časť Obojstranné striekače hroty , strana 19.
Vzor striekania obsahuje svetlé okrajové stopy:  ti15526a	Ovládač rýchlosti je nastavený na príliš nízku hodnotu	Na modeloch s ovládačom rýchlosti zvyšujte rýchlosť dovtedy, kým sa nedosiahne požadovaný vzor. Pozrite si časť Striekanie , strana 17.
	Používa sa nesprávny striekač hrot pre danú aplikáciu materiálu	Nainštalujte striekač hrot s inou veľkosťou. Pozrite si časť Obojstranné striekače hroty , strana 19.
	Môže byť nutné zriediť materiál	Materiál zriedte podľa odporúčaní výrobcu farby.
	Materiál nie je kompatibilný so striekačím zariadením	Použite iný materiál.
	Striekač hrot je opotrebovaný alebo poškodený	Vymeňte striekač hrot.
Vzor striekania kvapká/tečie: 	Operátor pri striekaní vykonáva príliš pomalý pohyb	Pri striekaní pohybujte striekačím zariadením rýchlejšie.
	Striekač je príliš blízko k cieľovému povrchu	Posuňte striekač ďalej od povrchu. Pozrite si časť Striekanie , strana 17.
	Držite spúšť pri zmene smeru striekania	Pri zmene smeru striekania uvoľnite spúšť. Pozrite si časť Striekanie , strana 17.
	Ovládač rýchlosti je nastavený na príliš vysokú hodnotu	Na modeloch s ovládačom rýchlosti znižujte rýchlosť dovtedy, kým sa nedosiahne požadovaný vzor. Pozrite si časť Striekanie , strana 17.
	Striekač hrot je opotrebovaný alebo poškodený	Vymeňte striekač hrot.

Problém	Príčina	Riešenie
<p>Vzor striekania je na konci alebo na začiatku „oprskaný“:</p>  <p>ti15525a</p>	<p>Na striekacom hrote a chrániči striekacieho hrotu sa nahromadil nadbytočný materiál alebo je striekací hrot čiastočne upchatý</p>	<p>Vyčistite striekací hrot a chránič striekacieho hrotu. Odstráňte upchatie striekacieho hrotu. Pozrite si časť Odstránenie usadenín z hrotu, strana 20.</p>
	<p>Striekací hrot nie je zasunutý úplne do chrániča striekacieho hrotu</p>	<p>Pozrite si časť lnštalácia striekacieho hrotu, strana 19.</p>
	<p>Striekací hrot je opotrebovaný alebo poškodený</p>	<p>Vymeňte striekací hrot.</p>
	<p>Čerpadlo dosiahlo svoju maximálnu životnosť</p>	<p>Vymeňte čerpadlo.</p>

Náhradné diely

Náhradné diely

Single Speed, Dual Speed, Dual Speed Premium

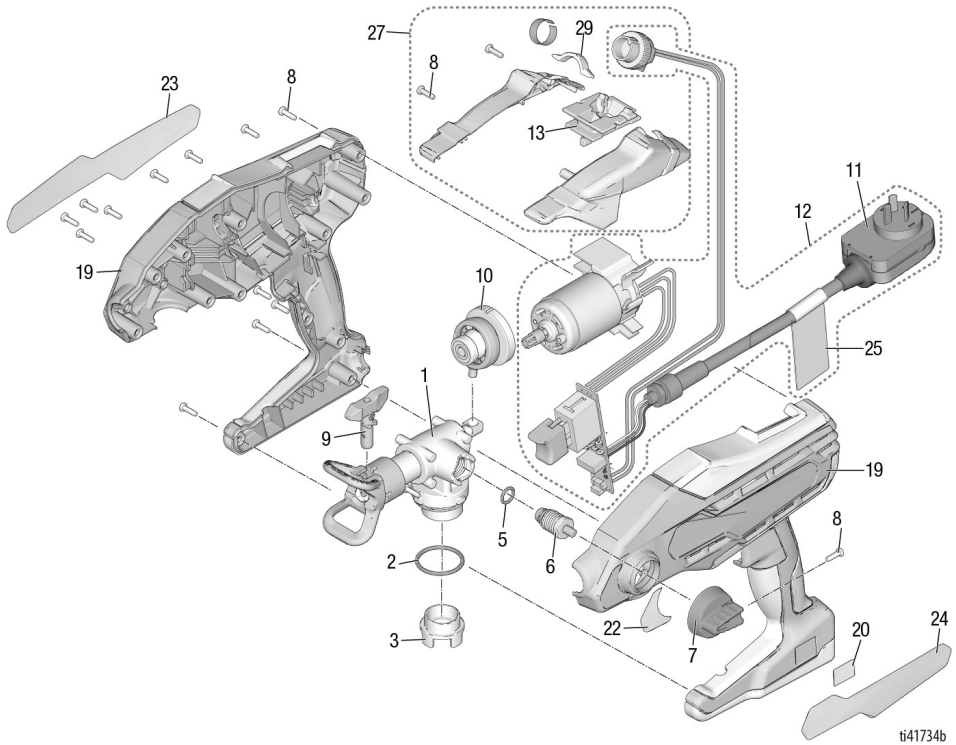

Zoznam dielov - Single Speed, Dual Speed, Dual Speed Premium


Položka	Názov striekacieho zariadenia	Objednávacie číslo dielu	Popis
1	Všetky	18F756	Kompletná zostava čerpadla <i>obsahuje 2, 3, 5, 6, 7, 8</i>
2	Všetky	16Y425	Tesniaci krúžok
3	Všetky	18A886	Filter, čerpadlo, farba
		18F209	Filter, čerpadlo, moridlo
5	Všetky	117059	Tesniaci krúžok
6	Všetky	17A402	Napúšťacie čerpadlo/striekací ventil <i>obsahuje množstvo 1 položky 5</i>
7	Všetky	17A221	Súprava, napúšťacie čerpadlo/striekací gombík <i>obsahuje množstvo 1 položky 8</i>
8	Všetky	119236	Skrutka, T-15 (uťahovací moment 8 - 10 in-lb/0,9 - 1,1 N*m)
9	Všetky	18F520	Hroty súpravy, farba <i>obsahuje 3</i>
		18F519	Hroty súpravy, moridlo <i>obsahuje 3</i>
10	Všetky	16X880	Zostava piestového kompresora
11	---	25N898	Adaptér, zástrčkový, z EU do Spojeného kráľovstva
		129824	Adaptér, zástrčkový, z EU do CH (Švajčiarsko)
		127442	Adaptér, zástrčkový, z EU do ANZ
12	Single Speed (120 V) model 26D523	17A224	Ovládač, elektronický, jedna rýchlosť, 120 v <i>obsahuje motor, vetrací kanál a napájací kábel (nie je zobrazený)</i>
	Single Speed (230 V) modely 26D519, 26D684	17A225	Ovládač, elektronický, jedna rýchlosť, 230 v <i>obsahuje motor, vetrací kanál a napájací kábel</i>
	Single Speed (230 V) model 26D521	17B913	Ovládač, elektronický, jedna rýchlosť, 230 v <i>obsahuje motor, vetrací kanál, napájací kábel a zástrčkový adaptér z EU do ANZ (položka 11)</i>
	Dual Speed Premium (120 V) model 26D524	17B653	Ovládač, elektronický, dve rýchlosti, 120 v <i>obsahuje motor, vetrací kanál, napájací kábel a prepínač</i>
	Dual Speed (230 V) modely 26D520, 26D685	17B654	Ovládač, elektronický, dve rýchlosti, 230 v <i>obsahuje motor, vetrací kanál, napájací kábel</i>
	Dual Speed Premium (230 V) model 26D522	17B914	Ovládač, elektronický, dve rýchlosti, 230 v <i>obsahuje motor, vetrací kanál, napájací kábel a zástrčkový adaptér z EU do ANZ (položka 11)</i>
13a	Dual Speed Premium	16X868	Prepínač, ovládanie dvoch rýchlostí
13b	Single Speed	16X869	Zástrčka, jedna rýchlosť
19	Všetky	17A227	Súprava, kryt <i>obsahuje množstvo 13 položky 8</i>
20	Všetky	16Y680	Štítok, USA
22	Všetky	16Y678	Štítok, ovládač
23 ▲	Modely 26D523, 26D524	18F826	Štítok, výstraha a číslo modelu, bočný, prázdny (nie je zobrazený)
	Modely 26D521, 26D522	17A470	Štítok, výstraha a číslo modelu, bočný, RCM (nie je zobrazený)
	Modely 26D519, 26D520	17A201	Štítok, výstraha a číslo modelu, bočný, CE/EAC (nie je zobrazený)
	Modely 26D684, 26D685	18F781	Štítok, výstraha a číslo modelu, bočný, CE/UKCA (nie je zobrazený)
24	Single Speed	18C037	Štítok, obchodná značka, TrueCoat 360
	Dual Speed	18C040	Štítok, obchodná značka, TrueCoat 360 DS
	Dual Speed Premium	18C038	Štítok, obchodná značka, TrueCoat 360 DSP
25 ▲	Všetky modely	17A198	Štítok, výstraha, kábel (nie je zobrazený)
---	Všetky	17A199	Štítok, výstraha, kábel, španielčina/portugalčina (nie je zobrazený)
		17A200	Štítok, výstraha, kábel, čínština/kórejčina (nie je zobrazený)
-- ▲	Všetky	179960	Štítok, karta s lekársym upozornením, angličtina/francúzština/španielčina (nie je zobrazený)
		17A134	Štítok, karta s lekársym upozornením, angličtina/čínština/kórejčina (nie je zobrazený)
		17R476	Štítok, karta s lekársym upozornením, angličtina/španielčina/portugalčina (nie je zobrazený)
		17F688	Štítok, karta s lekársym upozornením, holandčina/nemčina/italiančina (nie je zobrazený)
---	Všetky	253574	Pump Armor, 32 oz. (nie je zobrazený)
---	Modely pre EU	18D854	Prívesok, závesný, hrot (nie je zobrazený)
---	Všetky	17F518	Súprava, zásobník s objemom 42 oz. (nie je zobrazená)
---	Všetky	17F005	Súprava, 42 oz. FlexLiner (3 ks v balení) (nie je zobrazená)

▲ Náhradné bezpečnostné štítky, prívesky a karty sú k dispozícii bezplatne.

Náhradné diely

Náhradné diely

Variable Speed Premium

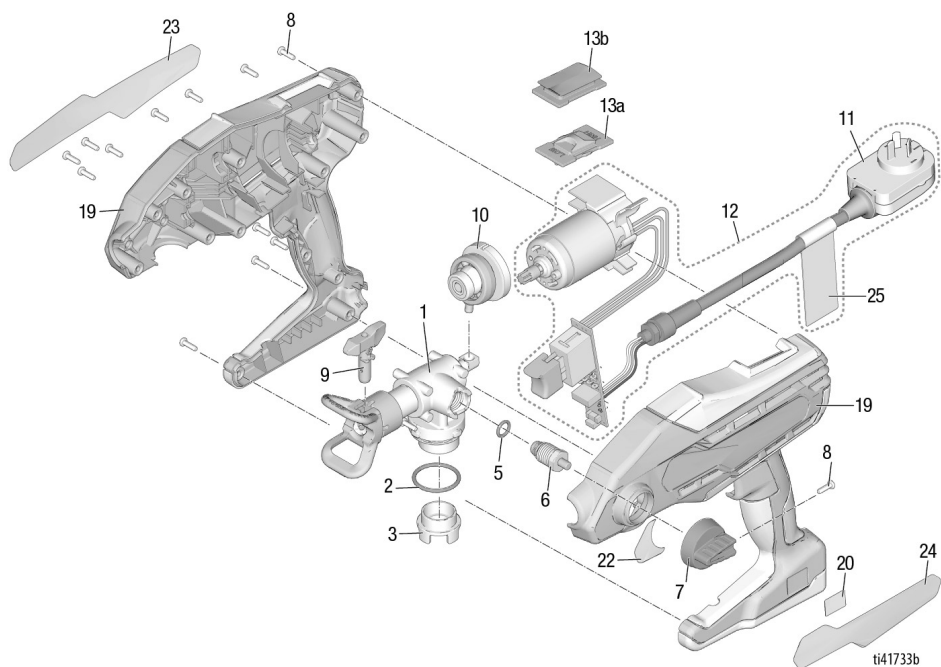


Zoznam dielov - Variable Speed Premium

Položka	Názov striekacieho zariadenia	Objednávacie číslo dielu	Popis
1	Všetky	18F756	Kompletná zostava čerpadla <i>obsahuje 2, 3, 5, 6, 7, 8</i>
2	Všetky	16Y425	Tesniaci krúžok
3	Všetky	18A886	Filter, čerpadlo, farba
		18F209	Filter, čerpadlo, moridlo
5	Všetky	117059	Tesniaci krúžok
6	Všetky	17A402	Napúšťacie čerpadlo/striekací ventil <i>obsahuje množstvo 1 položky 5</i>
7	Všetky	17A221	Súprava, napúšťacie čerpadlo/striekací gombík <i>obsahuje množstvo 1 položky 8</i>
8	Všetky	119236	Skrutka, T-15 (utáhovací moment 8 - 10 in-lb/0,9 - 1,1 N•m)
9	Všetky	18F520	Hroty súpravy, farba <i>obsahuje 3</i>
		18F519	Hroty súpravy, moridlo <i>obsahuje 3</i>
10	Všetky	16X880	Zostava piestového kompresora
11	---	25N898	Adaptér, zástrčkový, z EÚ do Spojeného kráľovstva
		127442	Adaptér, zástrčkový, z EÚ do ANZ
12	Model 26D529	17F068	Ovládač, elektronický, dve rýchlosti, 120 v <i>obsahuje motor, vetrací kanál, napájací kábel a prepínač</i>
	Model 26D528	17F631	Ovládač, elektronický, dve rýchlosti, 230 v <i>obsahuje motor, vetrací kanál, napájací kábel, otočný ovládač rýchlosti a zástrčkový adaptér z EÚ do ANZ (položka 11)</i>
	Model 26D527, 26D686	17F629	Ovládač, elektronický, dve rýchlosti, 230 v <i>obsahuje motor, vetrací kanál, napájací kábel a otočný ovládač rýchlosti</i>
13	Všetky	17D844	Adaptér, ovládač premenlivej rýchlosti
19	Všetky	17A227	Súprava, kryt <i>obsahuje množstvo 13 položky 8</i>
20	Všetky	16Y680	Štítok, USA
22	Všetky	16Y678	Štítok, ovládač
23 ▲	Model 26D529	18F826	Štítok, výstraha a číslo modelu, bočný, prázdny (nie je zobrazený)
	Model 26D528	17A470	Štítok, výstraha a číslo modelu, bočný, RCM (nie je zobrazený)
	Model 26D527	17A201	Štítok, výstraha a číslo modelu, bočný, CE/EAC (nie je zobrazený)
	Model 26D686	18F781	Štítok, výstraha a číslo modelu, bočný, CE/UK (nie je zobrazený)
24	Všetky	18C042	Štítok, obchodná značka, TrueCoat 360 VSP
25 ▲	Všetky	17A198	Štítok, výstraha, kábel (nie je zobrazený)
27	Všetky	17F069	Súprava, kryt, premenlivá rýchlosť <i>obsahuje pozorovacie okienko, obsahuje 13, 29, množstvo 2 položky 8</i>
29	Všetky	17D843	Pozorovacie okienko
---		17A199	Štítok, výstraha, kábel, španielčina/portugalčina (nie je zobrazený)
		17A200	Štítok, výstraha, kábel, čínština/kórejščina (nie je zobrazený)
-- ▲	Všetky	179960	Štítok, karta s lekársnym upozornením, angličtina/francúzština/španielčina (nie je zobrazený)
		17A134	Štítok, karta s lekársnym upozornením, angličtina/čínština/kórejščina (nie je zobrazený)
		17R476	Štítok, karta s lekársnym upozornením, angličtina/španielčina/portugalčina (nie je zobrazený)
		17F688	Štítok, karta s lekársnym upozornením, holandčina/nemčina/taliančina (nie je zobrazený)
---	Všetky	253574	Pump Armor, 32 oz. (nie je zobrazený)
---	Modely pre EÚ	18D854	Prívesok, závesný, hrot (nie je zobrazený)
---	Všetky	17F518	Súprava, zásobník s objemom 42 oz. (nie je zobrazená)
---	Všetky	17F005	Súprava, 42 oz. FlexLiner (3 ks v balení) (nie je zobrazená)

▲ Náhradné bezpečnostné štítky, prívesky a karty sú k dispozícii bezplatne.

Spoločné diely

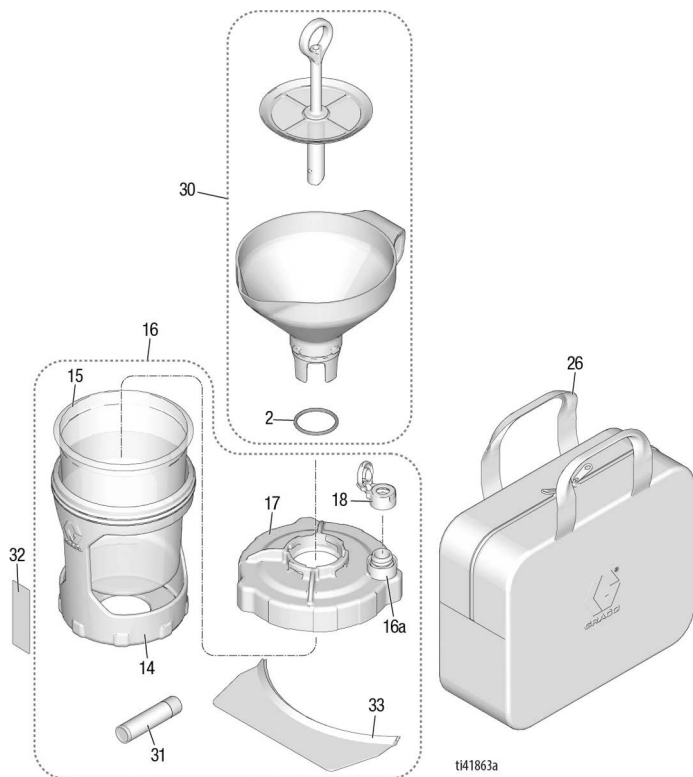

Zoznam dielov

Položka	Názov striekacieho zariadenia	Objednávacie číslo dielu	Popis
2	Všetky	16Y425	Tesniaci krúžok
14	Všetky	16W846	Držiak, nádoba, 32 oz.
15	Všetky	17A226	Súprava, 32 oz., FlexLiner (3 ks v balení)
16	Všetky	17R821	Súprava, zostava zásobníka obsahuje 14, množstvo 1 položiek 15, 16a, 17, množstvo 1 položky 18
16a	Všetky	17M879	Uzáver, veko nádoby, nedodávajú sa so striekacím zariadením (nie sú zobrazené)
17	Všetky	18F759	Veko, zásobník obsahuje množstvo 1 položky 18
18	Všetky	17P712	Uzáver ventilu VacuValve, 3 ks v balení
26	Všetky	18F449	Kufrík, úložný
30	Všetky	18B057	Súprava, lievnik, sitko obsahuje množstvo 1 položky 2
31	Všetky	25T467	Mazivo, tesniace mazivo
32	Všetky	17P925	Štítok, servis A+ (nie je zobrazený)
33	Všetky	18B058	Výpust, nalievací

Technické údaje

TrueCoat 360		
	USA	Metrické
Maximálny pracovný tlak	2000 psi	13,8 MPa, 138 barov
Maximálny elektrický prúd		
120 V modely		2,5 A
230 v modely		1,2 A
Hmotnosť		
TrueCoat 360, 360 DS/DSP	3,5 lb (18 in. kábel)	1,6 kg (45 cm kábel)
TrueCoat 360 VSP	3,75 lb (18 in. kábel)	1,7 kg (45 cm kábel)
Rozmery:		
Dĺžka (všetky modely)	12.50 palca	31,75 cm
Šírka (všetky modely)	5.25 palca	13,34 cm
Výška 360, 360 DS/DSP	9.75 palca	24,77 cm
Výška 360 VSP	11.8 palca	29,97 cm
Rozsah teploty skladovania ♦❖	32° až 113° F	0° až 45° C
Rozsah prevádzkovej teploty ✓	40° až 90° F	4° až 32° C
Rozsah vlhkosti pri skladovaní	Relatívna vlhkosť 0 % až 95 %, bez kondenzácie	
Hladina akustického tlaku (podľa normy ISO 3744)	75,8 dB(A) neurčitosť k = 3 dB(A)	
Hladina akustického výkonu (podľa normy ISO 3744) #	86,8 dB(A) neurčitosť k = 3 dB(A)	
Úroveň vibrácií (merané podľa normy EN60745-1)	3,41 ft/s ² (neurčitosť k = 4,9 ft/s ²)	1,04 m/s ² (neurčitosť k = 1,5 m/s ²)
Požiadavky na napájanie	120 v stried., 60 Hz, 15 A, 1 fáza 220 – 240 v stried., 50 Hz, 10 A, 1 fáza	
Pracovný cyklus	2/2 min	
Maximálny otvor hrotu	0.015 palca	0,38mm
Zmäčané materiály na všetkých modeloch:	nerezová oceľ, mosadz, polyetylén, karbid, nylon, polypropylén, fluóroelastomér, acetal, hliník	

♦ Ak kvapalina zamrzne v čerpadle, dôjde k poškodeniu čerpadla.

❖ Pri nízkych teplotách sa v prípade nárazu môžu poškodiť plastové časti.

✓ Činnosť striekacej pištole môže byť ovplyvnená zmenami viskozity farby pri veľmi nízkych alebo vysokých teplotách.

Používajte chránič sluchu.

Hodnota vibrácií sa merala podľa štandardnej skúšobnej metódy a môže sa použiť na porovnanie s elektrickým náradím a na predbežné stanovenie expozície.



RIZIKO VIBRÁCIÍ: Hodnota vibrácií počas skutočného používania striekacieho zariadenia sa môže líšiť od deklarovanej hodnoty v závislosti od spôsobu používania náradia. Aby sa chránil operátor pred zranením v dôsledku vibrácií ruky-ramena, identifikujte bezpečnostné opatrenia, ktoré vyplývajú z odhadu vystavenia pôsobeniu skutočných podmienok používania. Vezmite do úvahy všetky časti pracovného cyklu, ako je doba vypnutia náradia, navyše okrem doby spustenia.

Štandardná záruka spoločnosti Graco

Spoločnosť Graco zaručuje, že všetky zariadenia, ktoré vyrába, ktoré sú v tomto dokumente uvedené a ktoré nesú jej názov nemajú v čase dodania pôvodnému odberateľovi žiadne materiálové ani výrobné chyby. Spoločnosť Graco opraví alebo vymení akúkoľvek súčasnú zariadenia, ktorú sama určí za pokazenú, s výnimkou všetkých špeciálnych, rozšírených alebo obmedzených záruk vydaných spoločnosťou Graco, a to po dobu dvanástich mesiacov od dátumu predaja. Táto záruka platí iba v prípade, ak sa zariadenie montuje, prevádzkuje a udržiava v súlade s písomnými odporúčaniami spoločnosti Graco.

Táto záruka sa netýka a spoločnosť Graco nebude zodpovedať za bežné opotrebovanie ani akúkoľvek funkčnú poruchu, poškodenie alebo opotrebovanie spôsobené nesprávnou inštaláciou, nesprávnym používaním, odieraním, koróziou, nedostatočnou alebo nesprávnou údržbou, nedbanlivosťou, nehodou, nedovolenou manipuláciou alebo zámenou súčastí za súčasti, ktoré nedodáva spoločnosť Graco. Spoločnosť Graco takisto nenesie zodpovednosť za poruchy, poškodenia ani opotrebovanie spôsobené nekompatibilitou zariadenia s konštrukciami, príslušenstvom, zariadeniami alebo materiálmi nedodávanými spoločnosťou Graco, alebo nesprávnou konštrukciou, výrobou, montážou, používaním a údržbou konštrukcií, príslušenstva, zariadení alebo materiálov nedodávaných spoločnosťou Graco.

Podmienkou tejto záruky je vopred zaplatené odoslanie zariadenia, ktorého porucha sa reklamuje, autorizovanému predajcovi produktov od spoločnosti Graco na overenie tejto poruchy. Po overení reklamovanej poruchy spoločnosť Graco zdarma opraví alebo vymení všetky pokazené súčasti. Zariadenie sa vráti pôvodnému zákazníkovi s vopred zaplatenou dopravou. Ak kontrola zariadenia neodhalí žiadne poruchy materiálu alebo spracovania, opravy budú vykonané za primeraný poplatok, ktorý môže zahŕňať náklady na súčasti, prácu a dopravu.

TÁTO ZÁRUKA JE VÝHRADNÁ A NAHRÁDZA VŠETKY OSTATNÉ ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ ALEBO PREDPOKLADANÉ, VRÁTANE, OKREM INÉHO, ZÁRUKY VHODNOSTI NA PREDAJ ALEBO VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL.

Jediným záväzkom spoločnosti Graco a jediným nápravným prostriedkom pre zákazníka v prípade akéhokoľvek porušenia záruky zostáva to, čo je uvedené vyššie. Zákazník súhlasí s tým, že nebude mať k dispozícii žiadne ďalšie nápravne prostriedky (vrátane, okrem iného, náhodných alebo následných škôd z dôvodu straty zisku, straty z neuskutočneného predaja, zranenia osôb alebo poškodenia majetku a všetkých ostatných náhodných alebo následných strát). Všetky opatrenia na nápravu porušenia záručných podmienok sa musia vykonať do dvoch (2) rokov od dátumu predaja.

SPOLOČNOSŤ GRACO NERUČÍ A VZDÁVA SA VŠETKÝCH MLČKY PREDPOKLADANÝCH ZÁRUK ZA PREDAJNOSŤ A VHODNOSŤ NA KONKRÉTNY ÚČEL POKIAL IDE O PRÍSLUŠENSTVO, ZARIADENIE, MATERIÁLY ALEBO SÚČASTKY, KTORÉ SPOLOČNOSŤ PREDÁVA ALE NEVYRÁBA. Na tieto položky predávané, avšak nevyrábané spoločnosťou Graco (ako napríklad elektrické motory, prepínače, hadice atď.) poskytuje (ak vôbec) záruku ich výrobca. Spoločnosť Graco poskytne kupujúcemu primeranú pomoc pri reklamovaní akýchkoľvek porušení týchto záruk.

Spoločnosť Graco nebude v žiadnom prípade zodpovedná za nepriame, náhodné, zvláštne alebo následné škody vyplývajúce z dodania tu uvedeného zariadenia spoločnosťou Graco či z poskytnutia, fungovania alebo používania akýchkoľvek výrobkov alebo iného tovaru predávaného na tento účel, či už z dôvodu porušenia zmluvy, porušenia záruky, nedbalosti spoločnosti Graco či inak.

Informácie o spoločnosti Graco

Ak chcete získať najnovšie informácie o produktoch Graco, navštívte stránku www.graco.com.

Informácie o patentoch nájdete na stránke www.graco.com/patents.

PRI ZADÁVANÍ OBJEDNÁVKY kontaktujte svojho distribútora spoločnosti Graco alebo zavolajte na číslo 1-888-541-9788, kde získate informácie o najbližšom distribútorovi.

Všetky písomné a obrazové údaje uvedené v tomto dokumente predstavujú najnovšie informácie o produktoch dostupné v čase publikácie. Spoločnosť Graco si vyhradzuje právo kedykoľvek vykonať zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.

Preklad pôvodného návodu. This manual contains Slovak. MM 3A9182

Sídlo spoločnosti Graco: Minneapolis

Medzinárodné pobočky: Belgicko, Čína, Japonsko, Kórea

GRACO INC. AND SUBSIDIARIES • P.O. BOX 1441 • MINNEAPOLIS MN 55440-1441 • USA

Autorské práva 2022, Graco Inc.

Všetky výrobné lokality spoločnosti Graco sú registrované podľa normy ISO 9001.

www.graco.com

Revidované vydanie C, september 2022